

Referensnummer Datum
2024-06-03

PROTOKOLL

Öppen intern

Författare
Jonas Nilsson (Växjö)

Tid
2024-06-03 Intern Kvalitetskontroll.
Etapp 2

Plats
ETAPP 2 Björkenäs stugförening

Kallade och närvarande
Mikael Berzelius / MB / Torsnet
Niklas Andersson / NA/ Torsnet
Jonas Nilsson / JN /Rejlers

Ej närvarande
Roger Olsson / RO /
CSAB
Stefan Eriksson / SE
/CSAB

Ansvar Datum Status

Information

<https://maps.app.goo.gl/vespZK2BiQyWVKV5A>

Kontroll av förläggning och träff med representant för stugförening.

Föreningen hade synpunkter på återställning och väg skador. Ojämn grusväg, hög kant vid asfaltsslut, ojämn återställning i gräsytor.

Väg skador och bristande återställning finns dokumenterad nedan i protokollet.

Kontroll av förläggning är utförd med stickprov och uppmätt med kabelsökare. Provgropar har grävts för att verifiera resultat.

Översikt vägsträcka:



protokoll_förenkat_rejlers_se.docx

1. Synpunkter på återställning. Väg ojämnt återställd.

<https://maps.app.goo.gl/gojR4XW44KpJfT9U6>




2. Hög kant Hög kant vid övergång till grusväg. Enl. förening orsakat av fiberarbete.

<https://maps.app.goo.gl/rwRKBZt3vdCKobc6A>



3. **Sättning gräskant**
<https://maps.app.goo.gl/wgLU6gPvrRvSXMNWA>

Enl. förening har maskiner kört i gräskant, sättning i gräs medför problem vid gräsklippning.

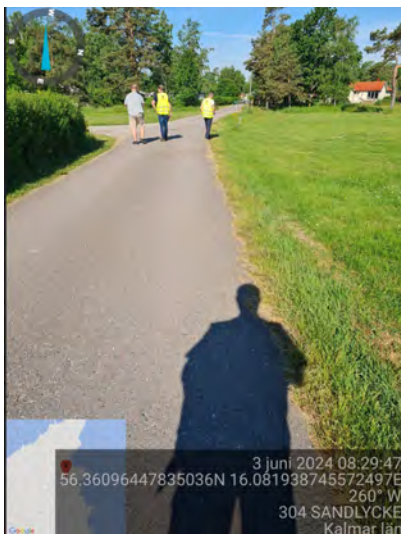

4. **Sättning i schaktdike.**
<https://maps.app.goo.gl/dinmVvoPwCHnc2nt5>


Mjukt ock ej tillräckning packat i dike har orsakat fastkörning. Ojämn återställning.



5. **Sättning i schaktdike.**
Provgrop.
<https://maps.app.goo.gl/ik4H6Z7kUbo0Y7cq9>


Hjulspår i schakt vi häck.


Provgrop, uppmätt djup 28cm,0,5m

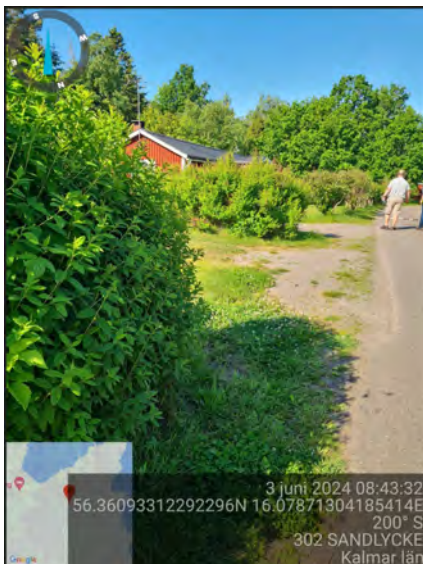



6. Återställning infart **Grus ut på asfalt, lagning ej likvärdig som innan.**
<https://maps.app.goo.gl/LQCWYdvRgnU4kx4i8>

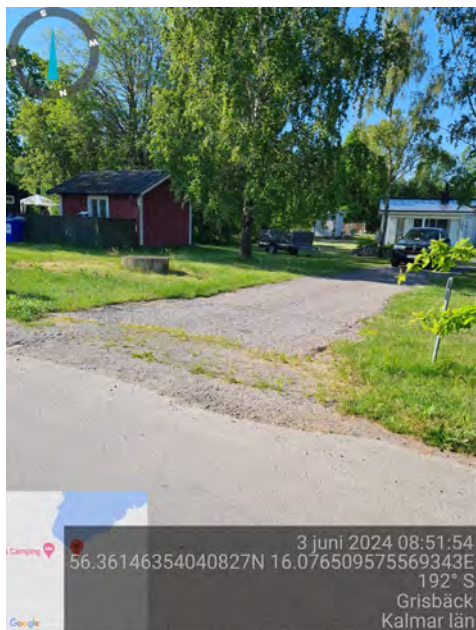

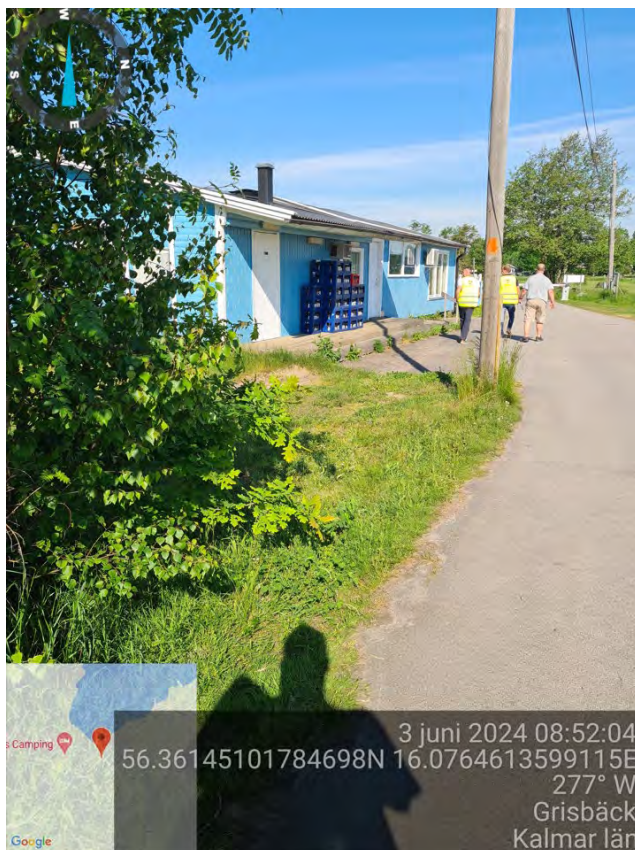7. Sättning vid schakt Önskar påfyllt med jord.

8. Kantskada

Kantskada ism fiberarbete?




9. **Asfaltsskada**
<https://maps.app.goo.gl/TYBFgdxZz4eicU617>

Kant skadad.



10. **OP392**


Skåp ej i linje och höjd med elskåp.

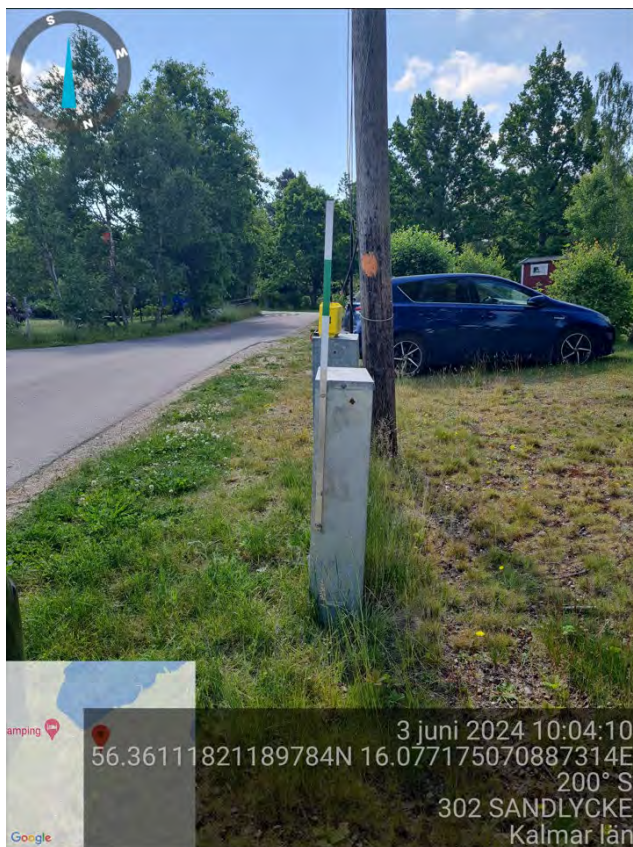



11. Uppställningsplats Uppställningsplats ej återställd med gräsyta.

ej återställd.
Provgrop
<https://maps.app.goo.gl/NPFpVqCdej7s3UUC9>

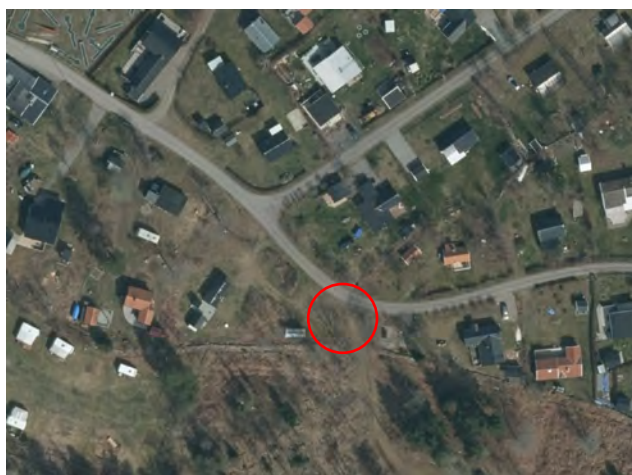


Provgrop: Djup 0,32. Uppmätt djup 0,32. VK 1,0



12. Beläggningsskada Kantskada på beläggning.

<https://maps.app.goo.gl/TMXx3qafifYg7q3K6>

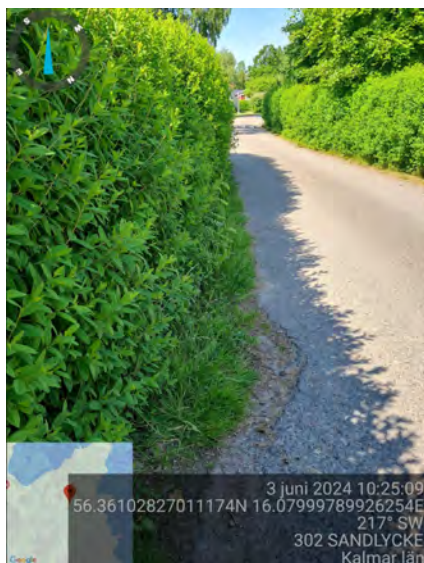**13. OP393**

KUP ej monterad, Signering och Elly från två håll saknas. Skåp borde estetiskt stå i samma höjd som elskåp.



14. Ingen signal på söktråd

Schaktstråk syns i väggkant, ojämn återställning.
Fiberstråk?

